

Technické parametry	Technické parametre	Technical parameters	Parametrii tehnicii	Dane techniczne	Műszaki paraméterek	Технические параметры	PRM-91H/8	PRM-91H/11	PRM-92H	PRM-2H
Počet funkcií:	Počet funkcií:	Number of functions:	Nume de funcții:	Ilość funkcji:	Funkciók száma:	Количество функций:	10	piny/ pins 2 a 7	piny/ pins 2 a 10	2
Napájení:	Napájanie:	Supply:	Alimentare:	Zasilanie:	Tápfeszültség csatlakozók:	Питание:				
Napájecí napětí:	Napájacie napäť:	Voltage range:	Tensiunea de alimentare:	Napięcie zasilania:	Tápfeszültség:	Напряжение питания:		AC/DC 12–240 V (AC 50–60 Hz)		
Příkon:	Prikon:	Burden:	Consum:	Pobór mocy:	Teljesítményfelvétel:	Мощность:		AC 0.7–3 VA / DC 0.5–1.7 W		
Tolerance napájecího napětí:	Toler. napájacieho napäťa:	Supply voltage tolerance:	Tol. la tensiunea de alimentare:	Toleranța napięcia zasilania:	Tápfeszültség türése:	Толерантность напряжения питания:		-15% +10%		
Indikácia napäťa:	Indikácia napäťa:	Supply indication:	Indicare relee alimentat:	Sygnalizacja zasilania:	Tápfeszültség kijelzése:	Индикация питания:		zelená/green LED		
Časové rozsahy:	Časové rozsahy:	Time ranges:	Domeniu de timp:	Zákersy časove:	Időtartomány:	Временные диапазоны:	0.1 s - 10 dní / days		0.1 s - 100 dní / days	
Nastavenie času:	Nastavenie časov:	Time setting:	Selectarea domeniilor de timp:	Ustawienie czasu:	Időbeállítás:	Настройка времени:		otočným prepínač a potenciometr / rotaty switch and potentiometer		
Časová odchyka:	Časová odchyka:	Time deviation:	Abaterea oră:	Dokladnosť časova:	Idő pontosság:	Временное отклонение:		5 % - p ř mechanické nastavenie / mechanical setting		
Přesnos opakování:	Přenos opakování:	Repeat accuracy:	Sensibilitatea repetărilor:	Dokladnosť powtoreni:	Ismétlési pontosság:	Точность повторений:		0.2 % - stabilita nastavenie hodnoty / set value stability		
Teplotní součinitel:	Teplotny sučinitel:	Temperature coefficient:	Koefficient de temperatură:	Koefficjent temperatury:	Hőmérséklet függés:	Температурный коэффициент:		0.01 % / °C, vztahová hodnota/ at = 20 °C		
Výstup	Výstup	Output	Output	Wýšcia:	Kimenet	Выход				
Počet kontaktov:	Počet kontaktov:	Number of contacts:	Nume de contacte:	Ilość zestyków:	Kontak tusok száma:	Количество контактов:	1x přepínač/ changeover (AgNi)		2x přepínač/ changeover (AgNi)	
Jmenovitý prud:	Jmenovitý prud:	Current rating:	Intensitate:	Prąd znamionowy:	Nevleges áram:	Номинальный ток:	16 A / AC1		8A / AC1	
Spínany výkon:	Spínany výkon:	Breaking capacity:	Decuplare:	Moc łączeniowa:	Megszakítási képesség:	Замыкаемая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC		2000 VA / AC1, 192 W / DC	
Spíkový prud:	Spíkový prud:	Inrush current:	Currentul de vârf:	Prąd szczytowy:	Tulárom:	Пиковый ток:	30 A / <3 s		10 A / <3 s	
Spínany napäťi:	Spínany napäťi:	Switching voltage:	Tensiunea de cuplare:	Lægzone napětie:	Kapcsolási feszültség:	Напряжение замыкания:		250 V AC1 / 24 V DC		
Min. spínany výkon DC:	Min. spínany výkon DC:	Min. breaking capacity DC:	Tens. min. pentru decuplare DC:	Min. moc łączeniowa DC:	Min. DC kapcsolási teljesítmény:	Мин замыкающая мощность DC:		500 mW		
Indikácia výstupu:	Indikácia výstupu:	Output indication:	Indicare relee ieșire activ:	Signalizare wýšcia:	Kimenet jelzése:	Индикация выхода:		multifunkční červená / multifunction red LED		
Mechanická životnosť:	Mechanická životnosť:	Mechanical life:	Durata de viață mecanică:	Mechanikai élettartam:	Mechanikai élettartam:	Механическая жизненность:		3x10 ⁷		
Elektrická životnosť (AC1):	Elektrická životnosť (AC1):	Electrical life (AC1):	Durata de viață electrică (AC1):	Elektromos élettartam (AC1):	Электрическая жизненность (AC1):			0.7x10 ³		
Ovládanie	Ovládanie	Control	Control	Sterowanie:	Vezérlés:	Управление				
Ovládaci napäťi:	Ovládacie napäťi:	Control voltage:	Control. Tensiunea de alimentare:	Napiecie sterowania:	Vezér feszültség:	Управляющее напряжение:		UNI		
Prikon ovládacieho vstupu:	Prikon ovládacieho vstupu:	Control power input:	Consum pe intrare:	Pobór mocy wejścia sterującego:	A bemenet teljesítményfélvétel:	Мощность управляющего входа:		AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W (UNI)		
Pripojení zátěže mezi 5 - 10:	Pripojenie zátěže medzi 5 - 10:	Load between 5-10:	Load intre 5-10:	Podlæg. občiženia pomiedzy 5-10:	Ellenállás 5-10 között:	Подключение нагрузки между 5-10:		Ano / Yes		
Pripojení dūtnaviek:	Pripojenie dūtnaviek:	Glow-tubes:	Lampi glimm:	Podłączenie sygnalizacji:	Glimmlámpák:	Подключение газоразр. ламп:		Ne / No		
Ovládaci svorky:	Ovládacie svorky:	Control terminals:	Terminale de comandă:	Zaciski sterujące:	Vezéről csatlakozók:	Клеммы управления:		2 - 5		
Max.kapacita kablu ovládani	Max. kapacita kablu ovládania	Max. capacity of cable control:	Capacitatea maximă a cablului	Maks. pojemność kabla do sterowania:	A vezérő vezeték max. kapacitása:	Макс емкость управл.проводка				
- bez pripojení dūtnaviek :	- bez pripojenia dūtnaviek :	-without connected glow-lamps:	- fará lamp legatá:	- Napiecie glijz:	- Napiecie glijz:	- без подключения газоразр. ламп:		0.1µF (UNI)		
Dĺžka ovládacieho impulsu:	Dĺžka ovládacieho impulsu:	Impulse length:	Lungimea impulsului:	Dĺžka impulsu sterujacego:	Vezéről impulsus hossza:	Длина управляющего импульса:		min. 25 ms / max. neomezená / unlimited		
Doba obnovení:	Doba obnovenia:	Reset time:	Tempon de resetare:	Czas powrotienia:	Újraindulási idő:	Время восстановления:		max. 150 ms		
Další údaje	Dalšie údaje	Other information	Alte informații	Inne dane:	Egyéb információk	Другие параметры				
Pracovní teplota:	Pracovná teplota:	Operating temperature:	Temperatura de funcioñare:	Temperatura pracy:	Működési hőmérséklet:	Рабочая температура:		-20...+55 °C		
Skladovacia teplota:	Skladovacia teplota:	Storage temperature:	Temperatura de depozitare:	Temperatura skladowania:	Tárolási hőmérséklet:	Складская температура:		-30...+70 °C		
Elektrická pevnost:	Elektrická pevnost:	Electrical strength:	Tensiunea maximă:	Napiecie udarowe:	Elektromos szilárdság:	Электрическая прочность:		2.5 kV		
Pracovní poloha:	Pracovná poloha:	Operating position:	Positia de funcioñare:	Pozycja pracy:	Beépített helyzet:	Рабочее положение:		libovolná / any		
Upevnění:	Upevnění:	Mounting:	Montaj/sină DIN:	Mocowanie:	Szerelés/DIN sínre:	Крепление:		DIN lišta / rail EN 60715		
Krytí:	Krytie:	Protection degree:	Grad de protecție:	Stopień ochrony obudowy:	Védettség:	Защита:		IP 40 a čelního panelu / front panel		
Kategorie prepéti:	Kategória prepäti:	Overvoltage cathegoriy:	Categoria supratensiunie:	Kategoria przepięciowa:	Túlfeszültségi kategória:	Категория перенапряжения:		III.		
Stupeň znečistenia:	Stupeň znečistenia:	Pollution degree:	Grad de poluare:	Stopień zanieczyszczenia:	Szemnyezettségi fok:	Степень загрязнения:		2		
Rozměr:	Rozmer:	Dimensions:	Dimensiuni:	Wymiary:	Méretek:	Размеры:		50 x 38 x 53 mm		
Hmotnost:	Hmotnost:	Weight:	Masa (g):	Waga:	Tomeg:	Вес:		57 g	57 g	58 g
Souvisiace normy:	Souvisiace normy:	Standards:	Standarde de calitate:	Zgodność z normami:	Szabványok:	Соответствующие нормы:		EN 61812-1, EN 61010-1		


Doporučená patice na DIN lištu / Doporučené päťce na DIN lištu / Recommended socket / Soclu recomandat / Zalecane gniazdo na szynę DIN / Ajánlott csatlakozó aljzatok / Рекомендованый щиток на DIN рейку



T - popisovací štítek
max. prud: 10 A

T - description label
max. current: 10A

Popis prístroja / Popis pristroja / Description / Descriere / Opis / Termék leírás / Описание устройства

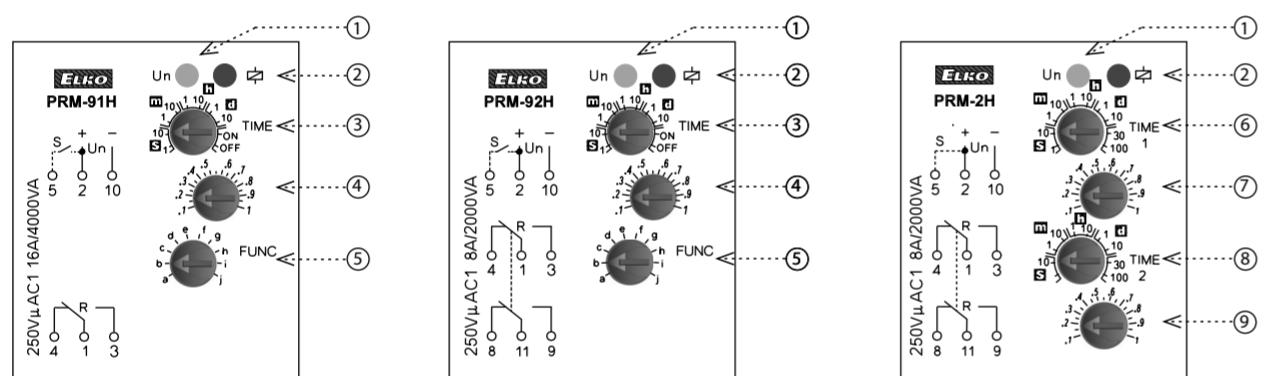

① Indikácia napäjecího napäťi
Indikácia napäjecího napäťa
Supply indication
Indicare relee alimentat
Sygnalizacija napäcie zasilania
Tápfeszültség kijelzése
Индикация напряжения питания

② Indikácia výstupu
Indikácia výstupu
Output indication
Indicare ieșire activ
Sygnalizacja wýšcia
Kimenet jelzése
Индикация выхода

③ Hrubé nastavenie času
Hrubé nastavenie času
Rough time setting
Selectarea fină a domeniilor de timp
Grube nastavanie času
Durva időbeállítás
Грубая настройка времени

④ Jemné nastavenie času
Jemné nastavenie času
Fine time setting
Selectarea fină a domeniilor de timp
Delikatne nastawianie czasu
Finom időbeállítás
Тонкая настройка времени

⑤ Nastavení funkcií
Nastavenie funkcií
Function setting
Comutator operaare
Nastavanie funkcií
Funkció választás
Настройка функций



⑥ Hrubé nastavenie času IMPULS
Hrubé nastavenie času IMPULS
Rough time setting IMPULS
Rough Selectarea domeniilor de timp IMPULS
Grube nastawianie czasu IMPULS
Durva időbeállítás IMPULZUS
Грубая настройка времени ИМПУЛЬС

⑦ Jemné nastavenie času IMPULS
Jemné nastavenie času IMPULS
Fine time setting IMPULS
Selectarea fină a domeniilor de timp IMPULS
Delikatne nastawianie czasu IMPULS
Finom időbeállítás IMPULZUS
Грубая настройка времени ПАУЗА




⑧ Hrubé nastavenie času MEZERA
Hrubé nastavenie času MEZERA
Rough time setting GAP
Selectarea fină a domeniilor de timp PAUS
Grube nastawianie czasu MEZERA
Durva időbeállítás SZÜNET
Грубая настройка времени ПАУЗА

⑨ Jemné nastavenie času MEZERA
Jemné nastavenie času MEZERA
Fine time setting GAP
Selectarea fină a domeniilor de timp PAUS
Delikatne nastawianie czasu MEZERA
Finom időbeállítás SZÜNET
Грубая настройка времени ПАУЗА

PRM-91H, PRM-92H - Funkce / Funkcie / Function / Funcție / Funkcje / Funktion / Описние функции

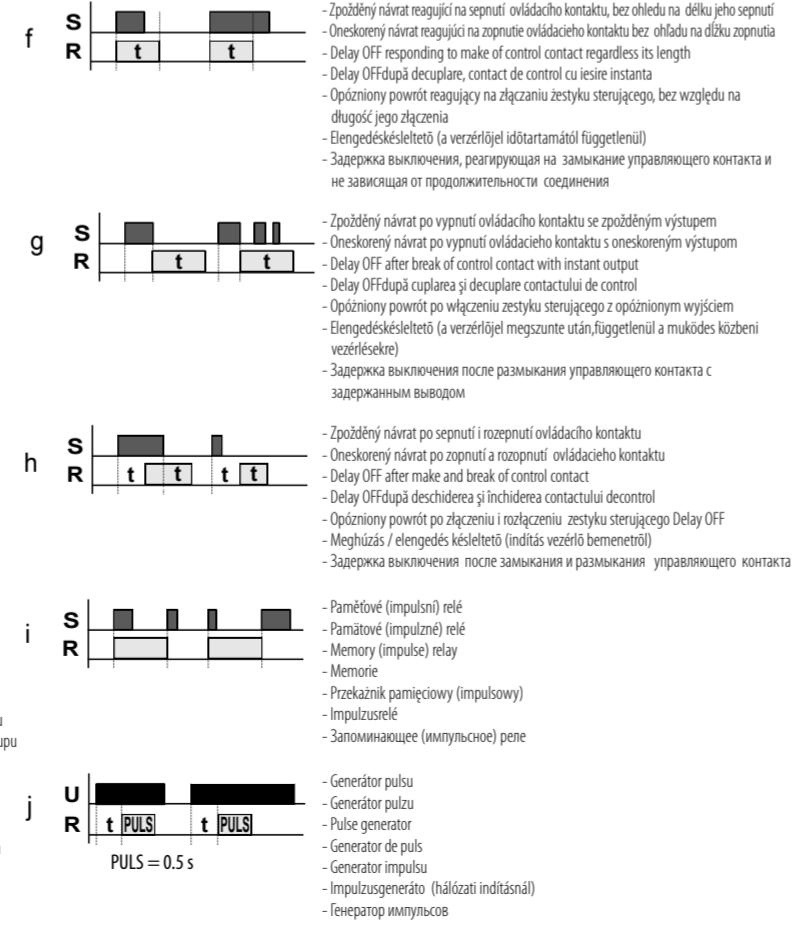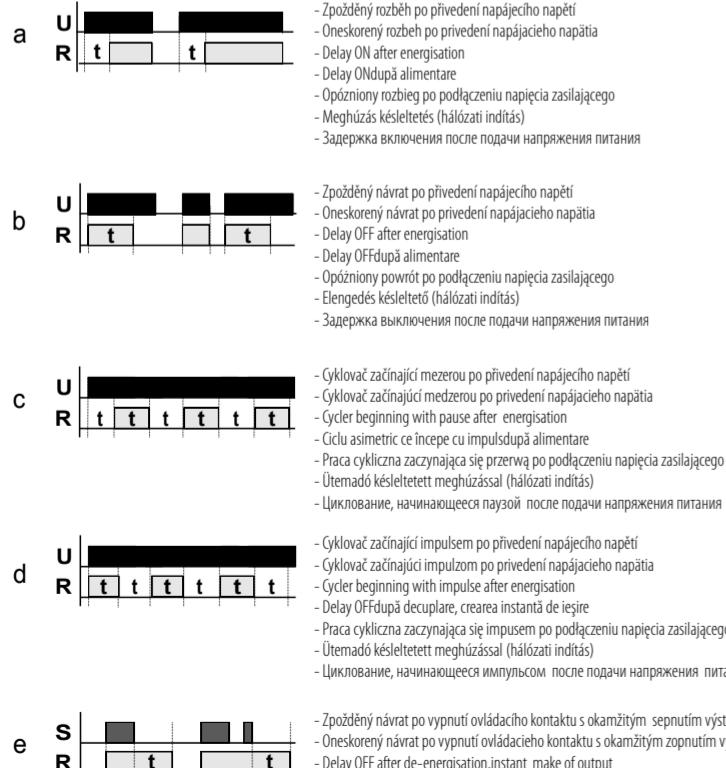

PRM-2H - Funkce / Funkcie / Function / Funcție / Funkcje / Funktion / Описние функции

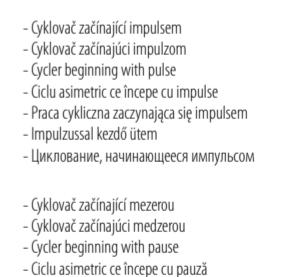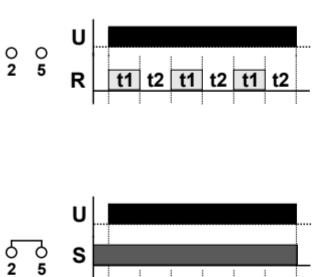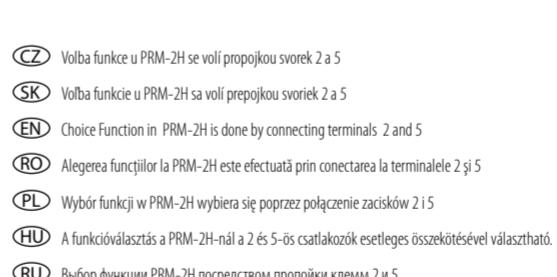

- Cyklovač začínající impulsem
- Cyklovač začínající impulsom
- Cyklovac začínajúci medzerou
- Cyklovac začínajúci medzerou
- Cíclu asimetric ce incepe cu impulsul
- Cíclu asimetric ce incepe cu impuls
- Praca cykliczna zaczynajaca sie przerwą
- Praca cykliczna zaczynajaca sie przerwą
- A cykloscope, начинаящееся паузой

- Cyklovac začínající medzerou
- Cyklovac začínajúci medzerou
- Cyklovac začínajúci medzerou
- Cyklovac začínajúci medzerou
- Cíclu asimetric ce incepe cu paузă
- Praca cykliczna zaczynajaca sie przerwą
- A cykloscope, начинаящееся паузой

- Cyklovac začínajúci medzerou
- Cyklovac začínajúci medzerou
- Cyklovac začínajúci medzerou
- Cyklovac začínajúci medzerou
- Cíclu asimetric ce incepe cu paузă
- Praca cykliczna zaczynajaca sie przerwą
- A cykloscope, начинаящееся паузой

- Cyklovac začínajúci medzerou
- Cyklovac začínajúci medzerou
- Cyklovac začínajúci medzerou
- Cyklovac začínajúci medzerou
- Cíclu asimetric ce incepe cu paузă
- Praca cykliczna zaczynajaca sie przerwą
- A cykloscope, начинаящееся паузой

- Cyklovac zač